

Návod na instalaci napáječek


LAKCHO, STALCHO, BIGCHO, BIGSTAL



N 04302



N 04202

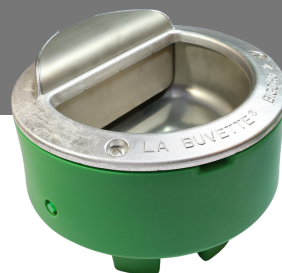

N 0437



N 0427

Zabezpečení při manipulaci a transportu:

- chraňte při převozu před poškozením
- před případnou pozdější instalací skladujte na suchém místě
- při jakékoliv manipulaci zařízení vždy odpojte od napájení
- napájecí proud pro zařízení je pouze 24V (je nutné pro napájení ze sítě použít trafo 230V/24V)
- nepoužívejte zařízení bez přívodu vody - při napájení topného tělesa musí být v napáječce voda
- optimální tlak vody 3 bary /maximální 6 barů



N 004

N 005

N 0051


N 006

Instalace:

- zařízení smí instalovat pouze odborně způsobilá osoba
- vždy vypínejte elektrické napájení před každým zásahem do zařízení
- elektrické zapojení je bezpečně uloženo v uzavřeném prostoru s ochranou IP 54
- je třeba zajistit vhodnými prostředky dostatečnou těsnost - např. šrouby a hmoždinkami - použití lepidla není vhodné
- zařízení smí být použito pouze s originálním podstavcem (N 004, N 005, N 0051, N 006)

Dodavatel: **AGROTRANS spol. s r.o.**

tel, fax: +420 481 541 633-4
 mobil: +420 731 159 641-4
 e-mail: info@agrotrans.cz
 http://www.agrotrans.cz

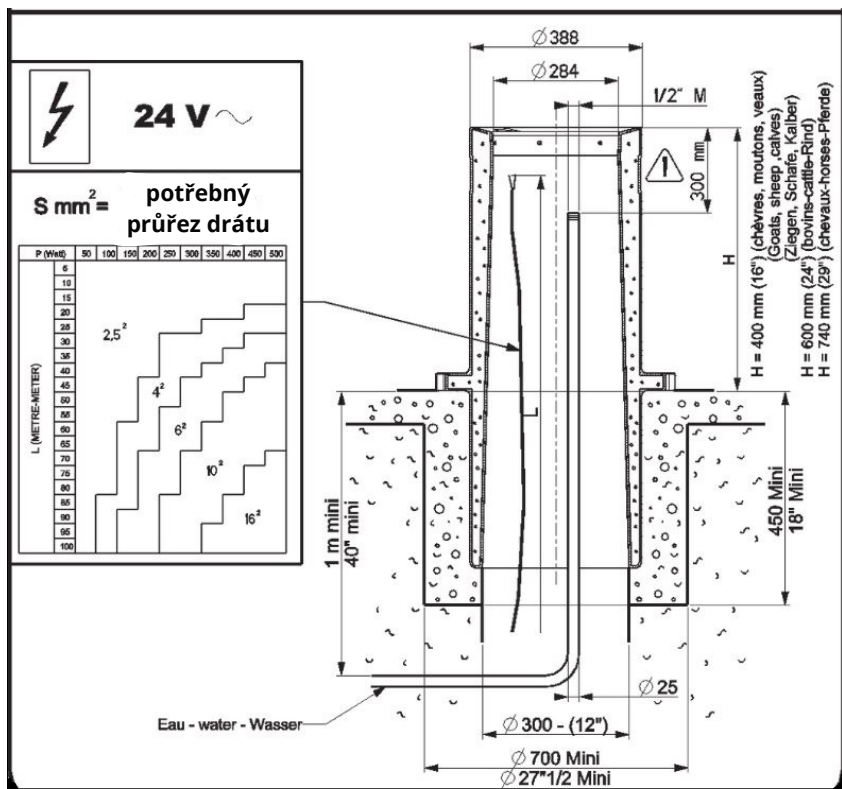


Upozornění:

Šachta pro umístění přívodu vody s parametry uvedenými v nákresu (hloubka 1m, průměr 30cm) ochrání přívod vody a není nutné pak samotný přívod vody dále vyhřívat. Pokud to možné není, můžete přívod vody vyhřívat topným kabelem.

Veškeré elektrické instalace smí provádět pouze odborně způsobilá osoba (elektrikář).


Montáž je možná na:

PE podstavce LaBuvette

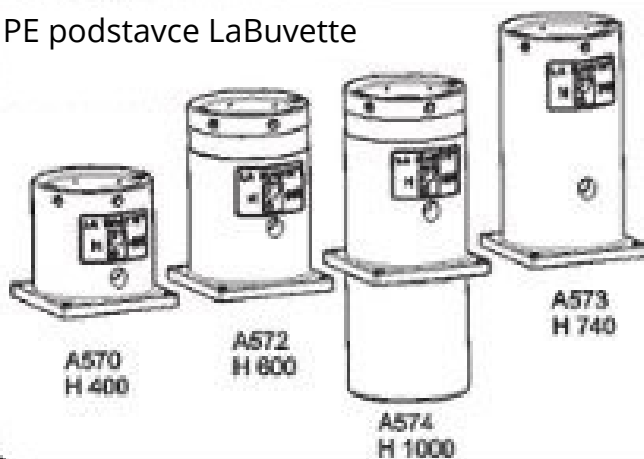

nebo

na betonový základ
s vnitřním Ø 30cm

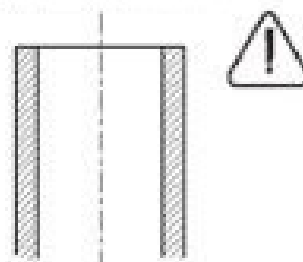

Norme NF EN 1916
NF EN 1916 standard
NF EN 1916 Norm

Společnost LaBuvette nenese žádnou zodpovědnost

- za nedodržení správného postupu při převážení, ukládání a manipulaci
- za použití zařízení k jiným účelům
- za nedodržení správné instalace a všech pokynů uvedených v tomto návodu
- za instalaci a zprovoznění odborně nezpůsobilou osobou

Likvidace:

je nutné všechny části demontovat

-kovové části předat společnosti zabývající se likvidací

nebo sběrem druhotných surovin

-části z umělých hmot odevzdat organizaci zabývající se

sběrem těchto materiálů

Dodavatel: **AGROTRANS spol. s r.o.**

tel./fax: +420 481 541 633-4

mobil: +420 731 159 641-4

e-mail: info@agrotrans.cz

http://www.agrotrans.cz




Vřkovic v Křkonosích, s. r. o.



LAKCHO 2




STALCHO 2

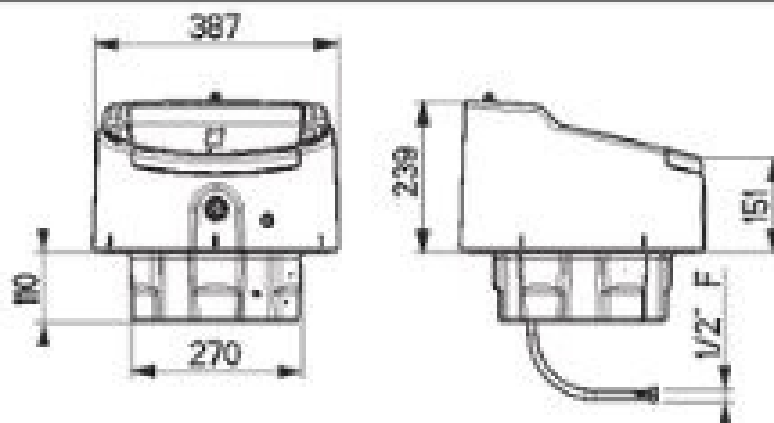


LAKCHO 2	1730	Sans chauffage
	1640	24 V - 50 W
	1840	24 V - 80 W *
STALCHO 2	1731	Sans chauffage
	1641	24 V - 50 W
	1841	24 V - 80 W *

* Pays nordiques - Northern countries - L nder aus dem Norden



4000462 - B-307

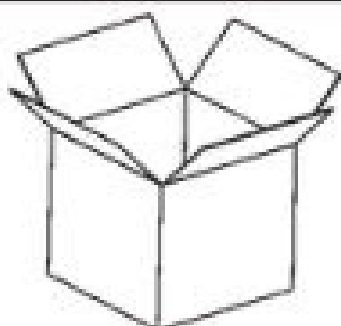




X 4

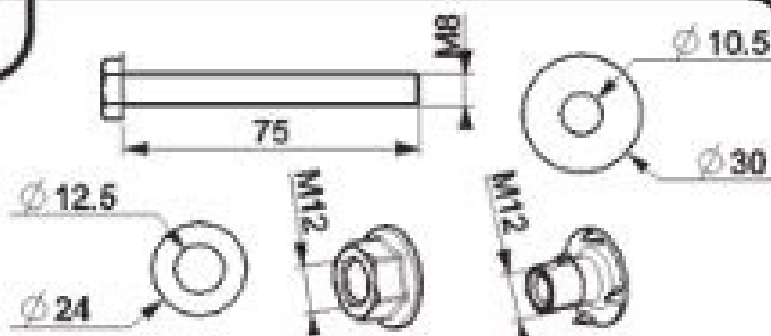


X 1

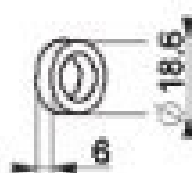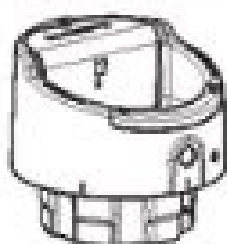

X 2

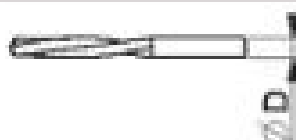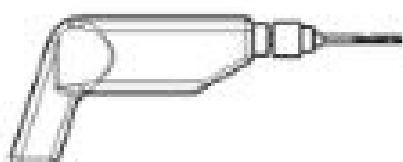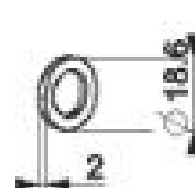

$\varnothing D = 10 - 12$

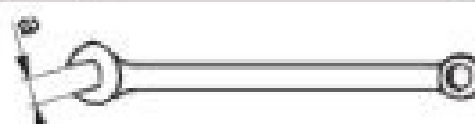

$a = 13 - 18$

Dodavatel: **AGROTRANS spol. s r.o.**

tel./fax: +420 481 541 633-4


mobil: +420 731 159 641-4

e-mail: info@agrotrans.cz

http://www.agrotrans.cz





Elektrické zapojení

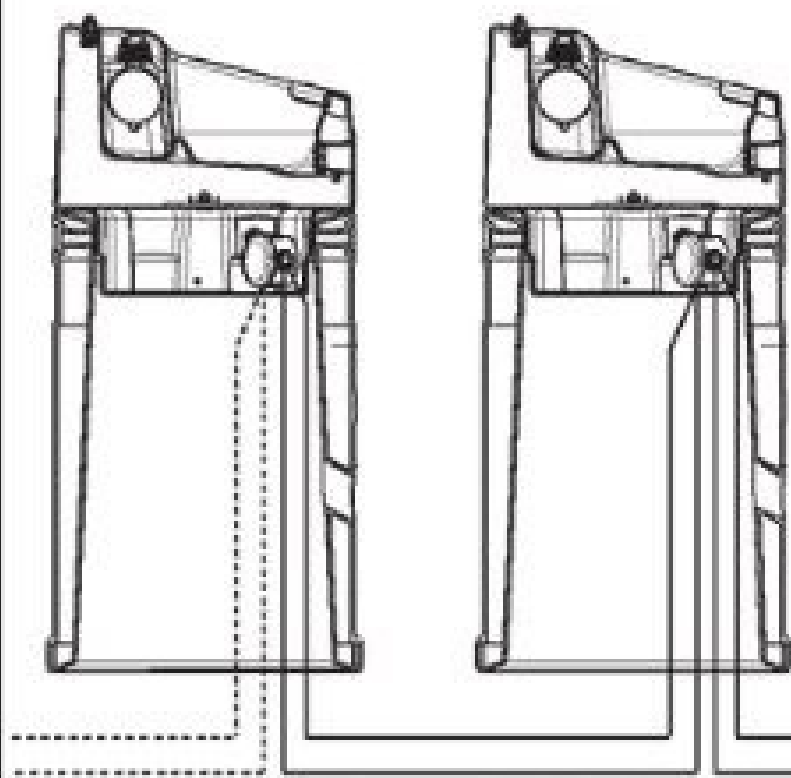

en parallèle - parallel connection - Parallel

Vodě odolná schránka s IP54 (minimálně)

Transformátor		Potřebná ochrana	
Ref.	Výkon	Primární aM	Sekundární gG
A-505	50 VA	1 A	2 A
A-504	100 VA	1 A	4 A
A-503	200 VA	2 A	8 A
A-501	300 VA	2 A	12 A
A-502	400 VA	4 A	16 A

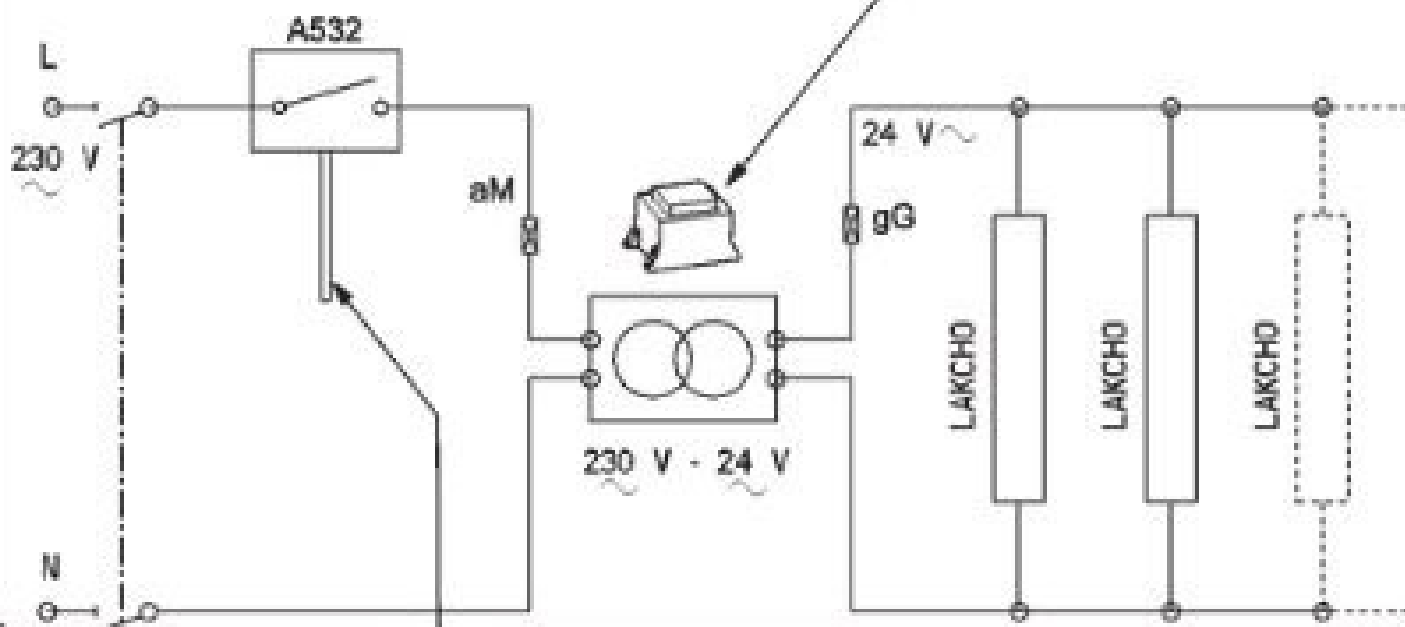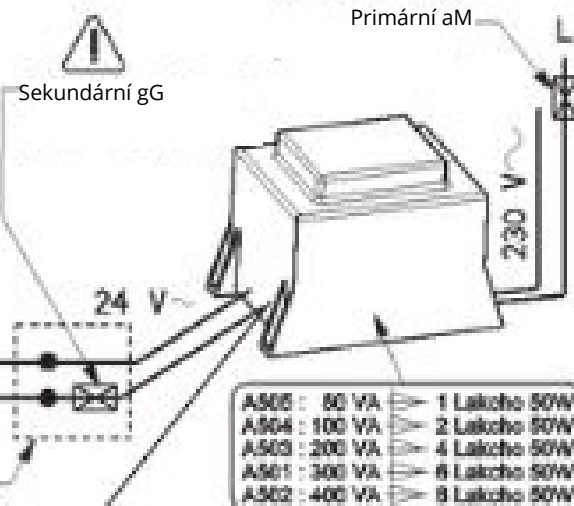


Kit A532
(OPTION)

Automatický termostat


- spíná při poklesu teploty pod 3°C 3
- sonda termostatu by měla být umístěna u napáječky

Montáž napáječky na podstavec

- 1**
- A.** Postavte napáječku na podstavec
 - B.** Natočte napáječku tak, aby byly v zákrytu 4 upevňovací body a zároveň byla dobře přístupná
 - C.** Srovnejte značky na napáječce se středem otvorů na podstavci

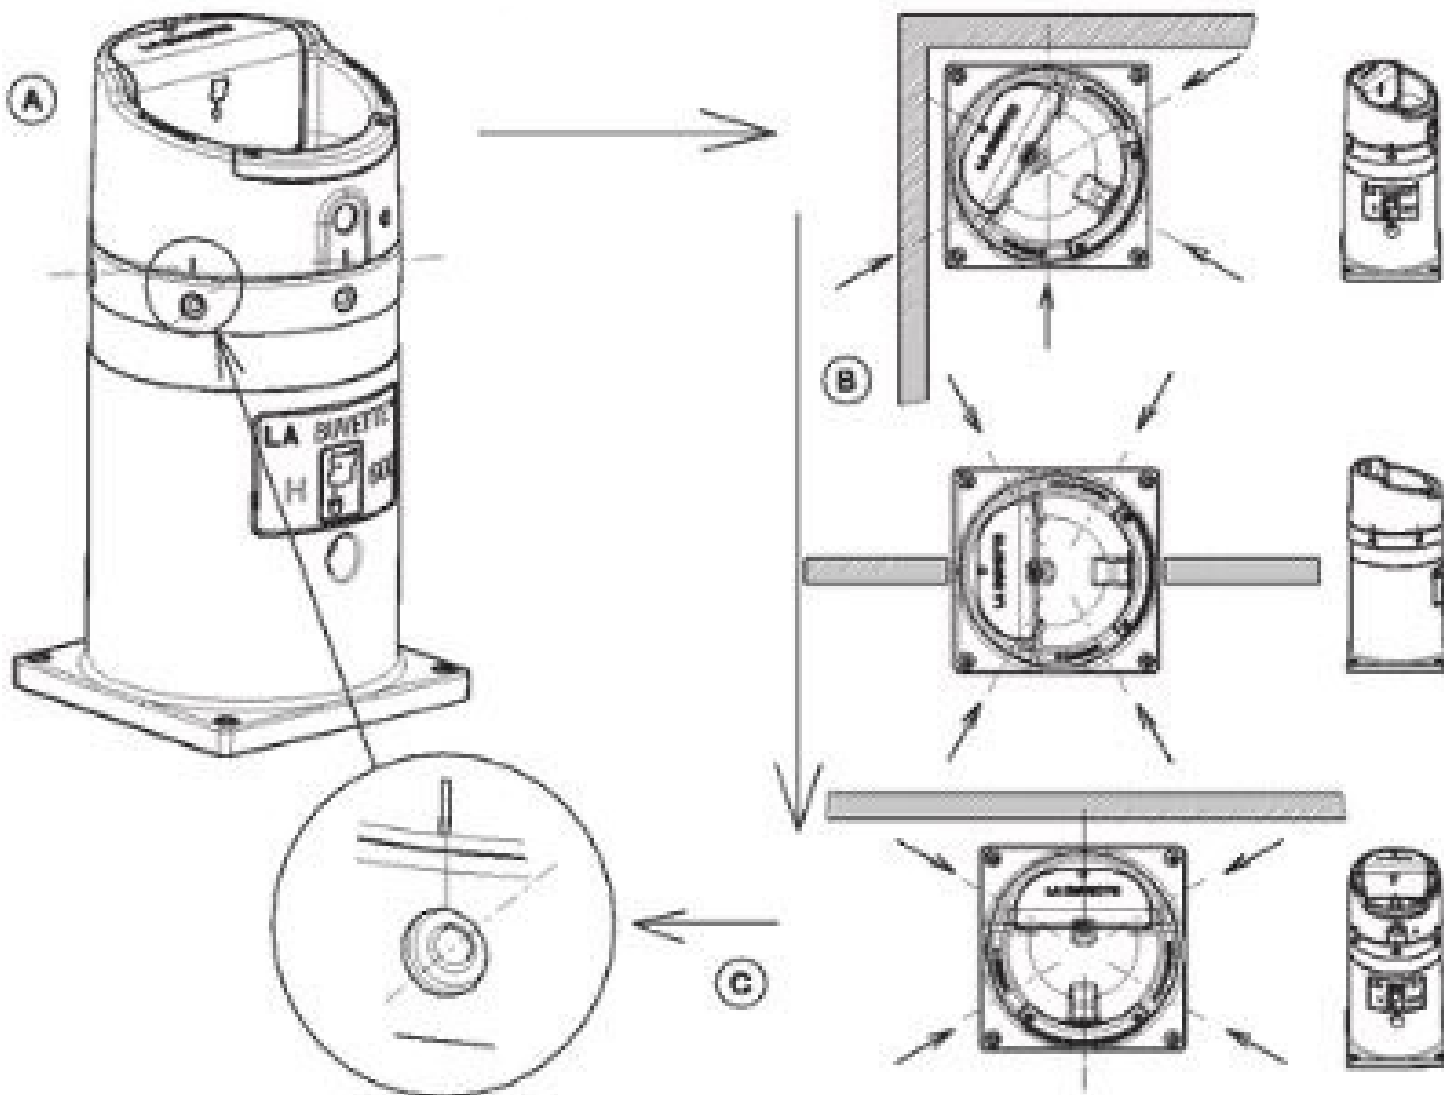

- 2**
- Označte na napáječce místa pro vrtání (vrtákem vel.10) ve dvou protilehlých otvorech.
Je nutné s napáječkou nepohnout!

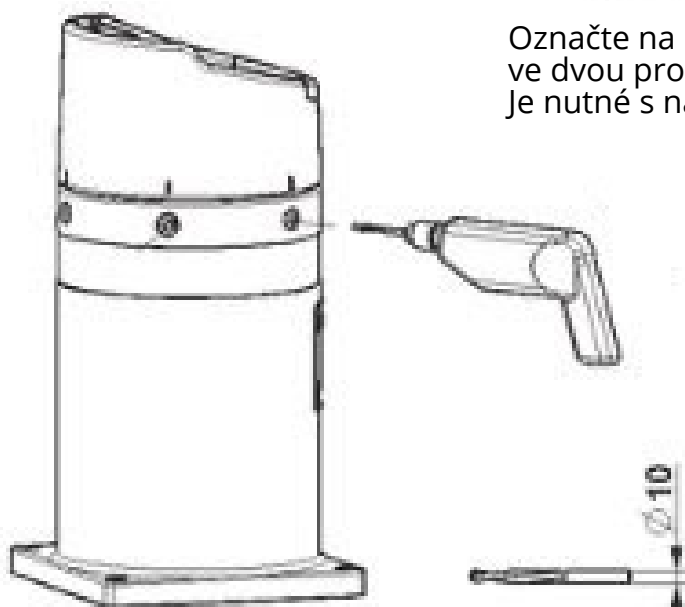


Příklad:



3



Napáječku vytáhněte z podstavce a oba otvory zvětšete vrtákem na $\varnothing 12\text{mm}$




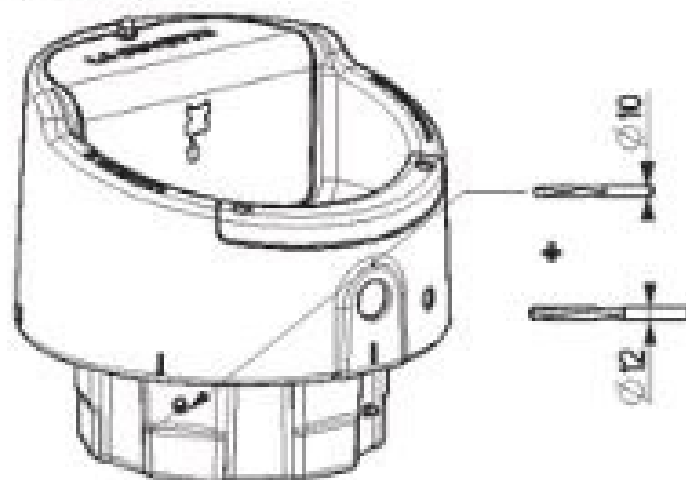


4 Do napáječky vložte podložky

X 2




Pozor na směr napáječky!

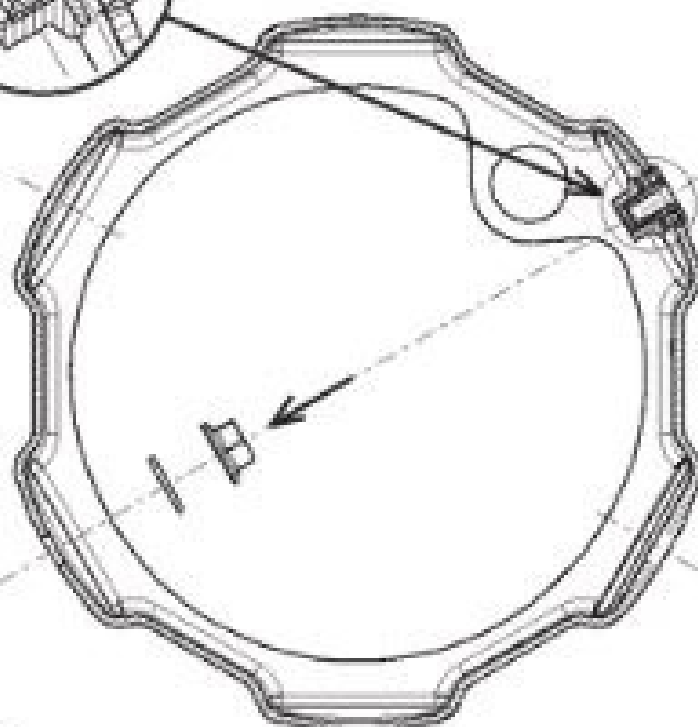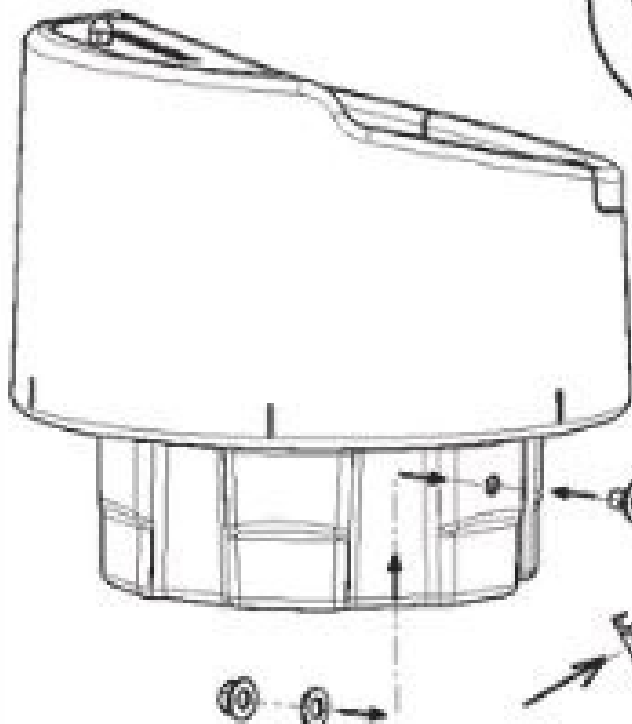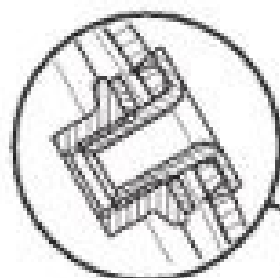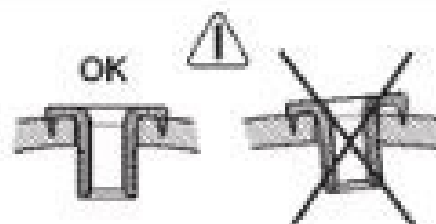


Utáhněte matky



5

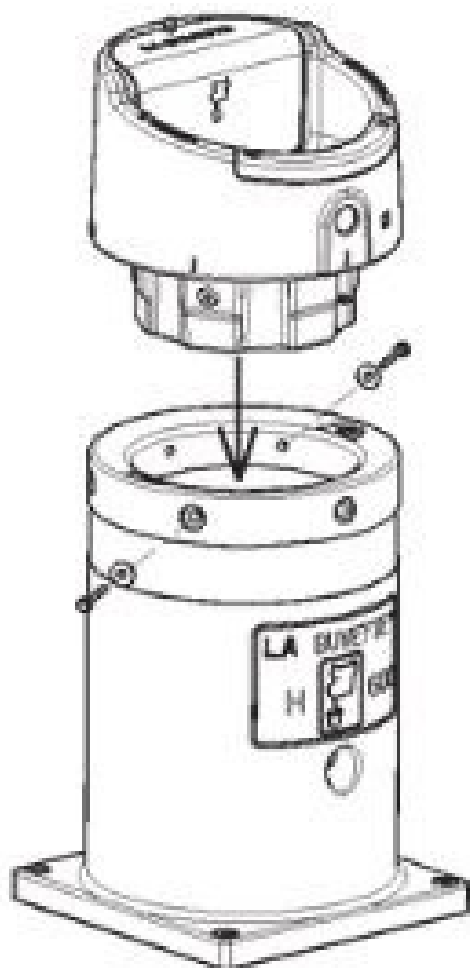

X 2

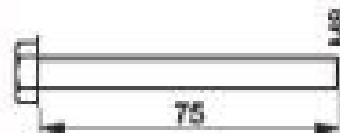


Postavte napáječku na podstavec, zafixujte ji dvěma šrouby, ale příliš je neutahujte!



6

Vyznačte si další dva protilehlé otvory pomocí vrtáku vel.10, napáječku opět vyndejte a opakujte postup z kroku 3 a 4.

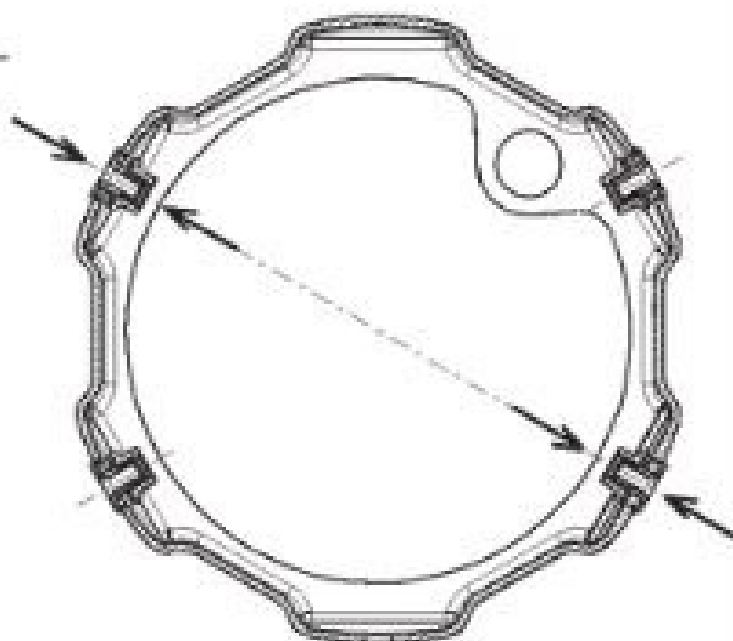


Napojení napáječky na přívod vody

1






Hadici vytáhněte co nejvíce z napáječky!

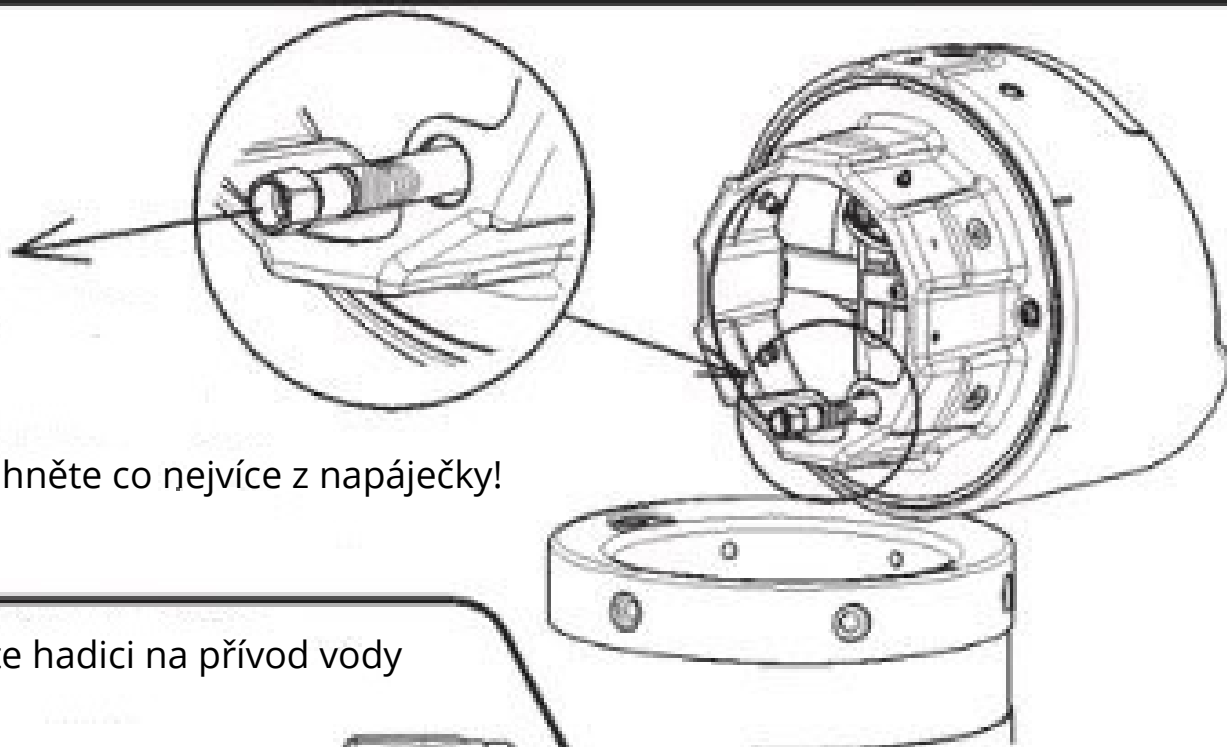

2

Napojte hadici na přívod vody


Použijte silné gumové těsnění

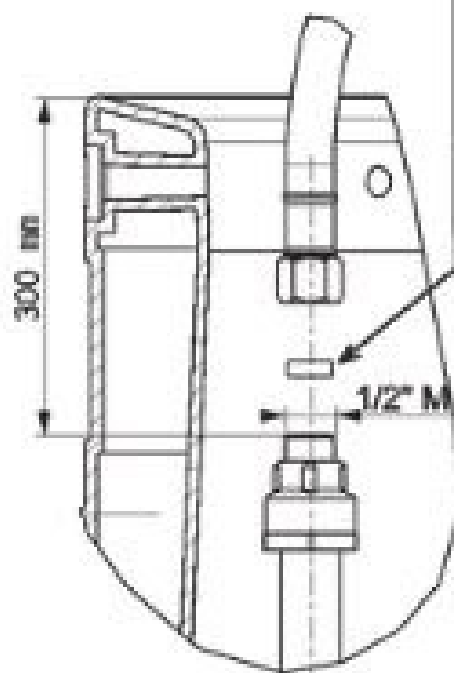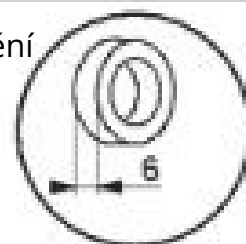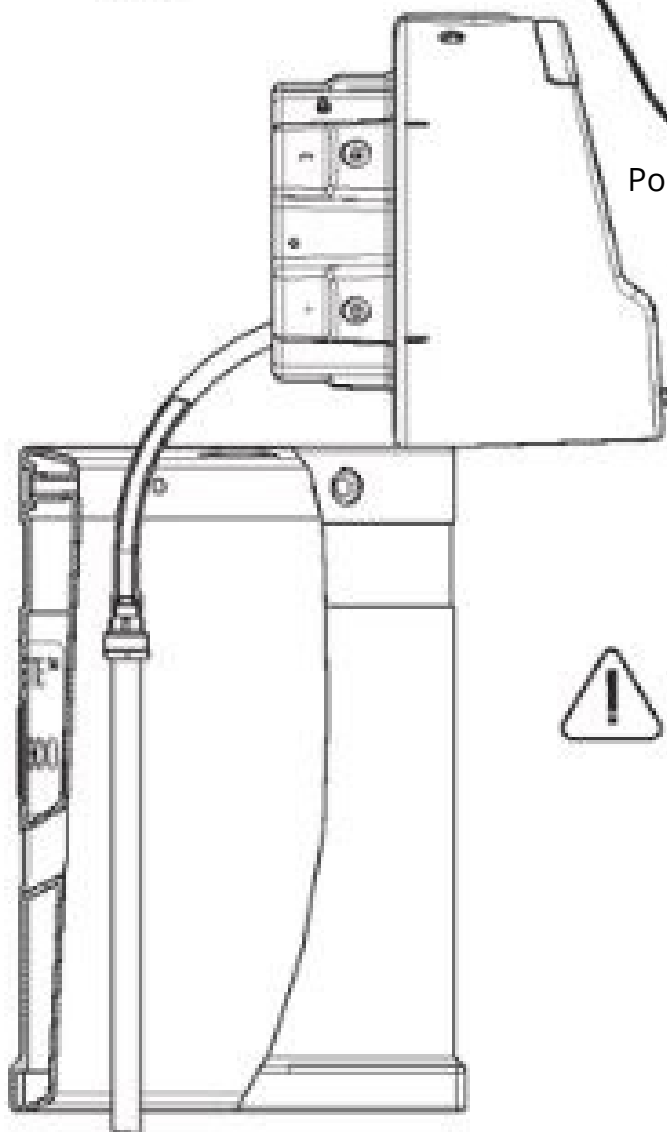


Před napojením přívodu vody na napáječku přívod uzavřete a zkontrolujte jeho těsnost!

Napojení elektrického kabelu


Připojte kabel

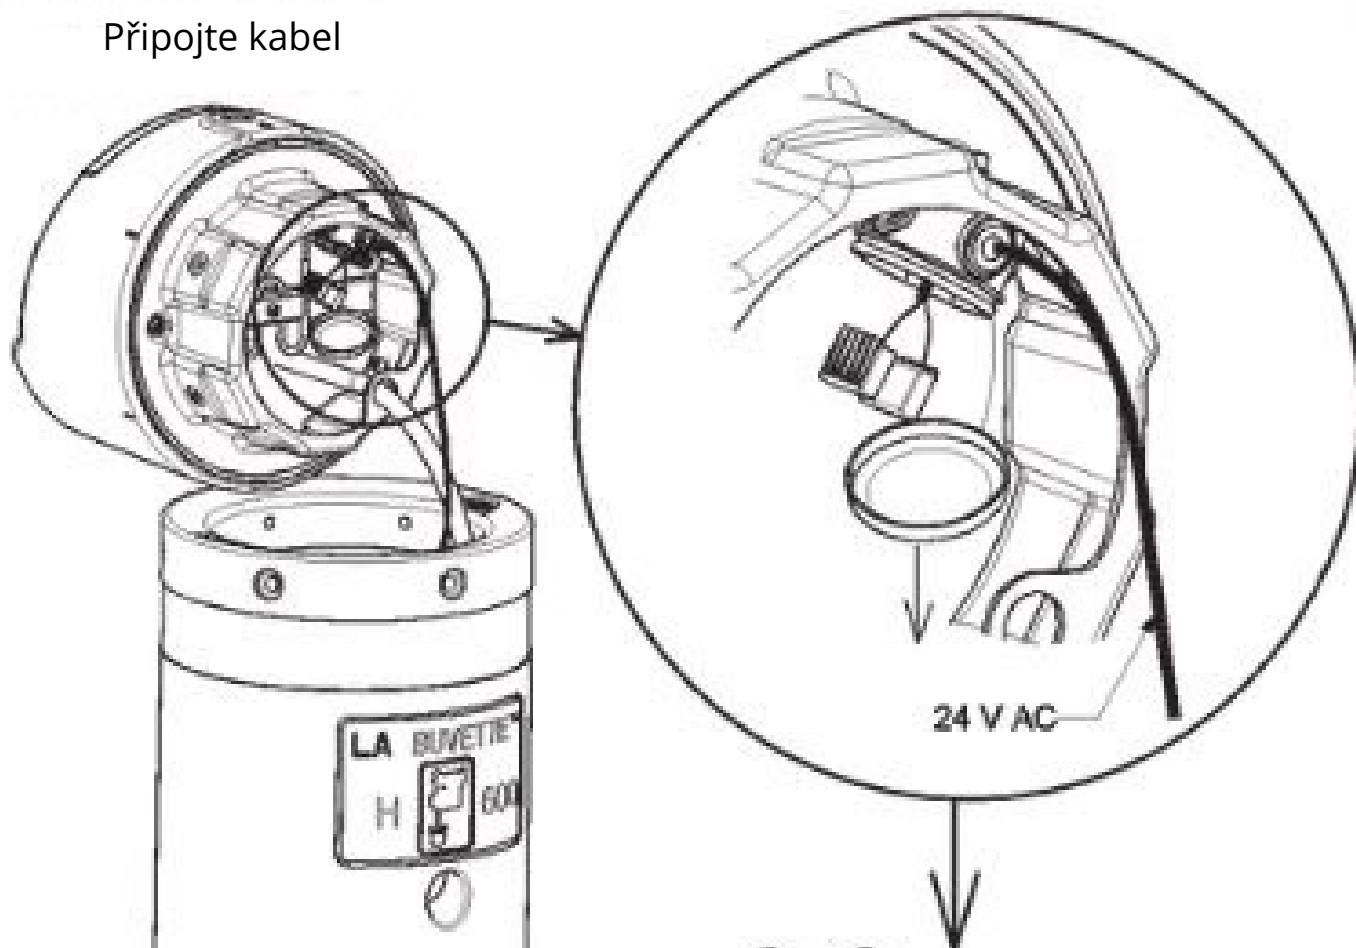

Další napáječka

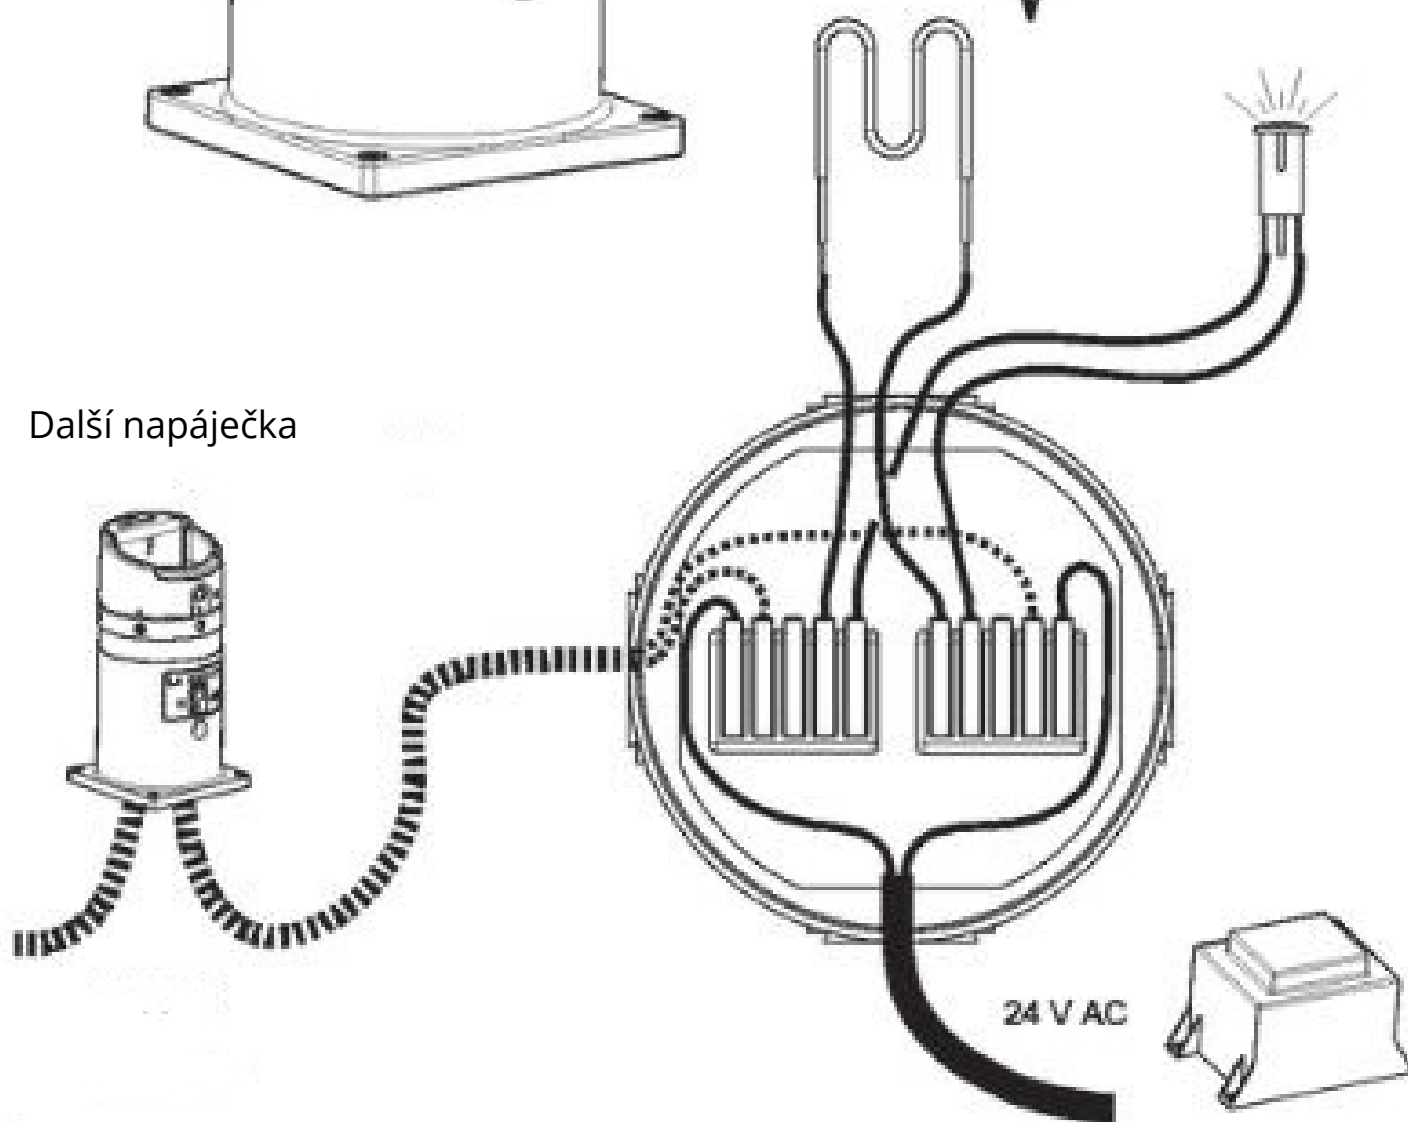

Dokončení montáže

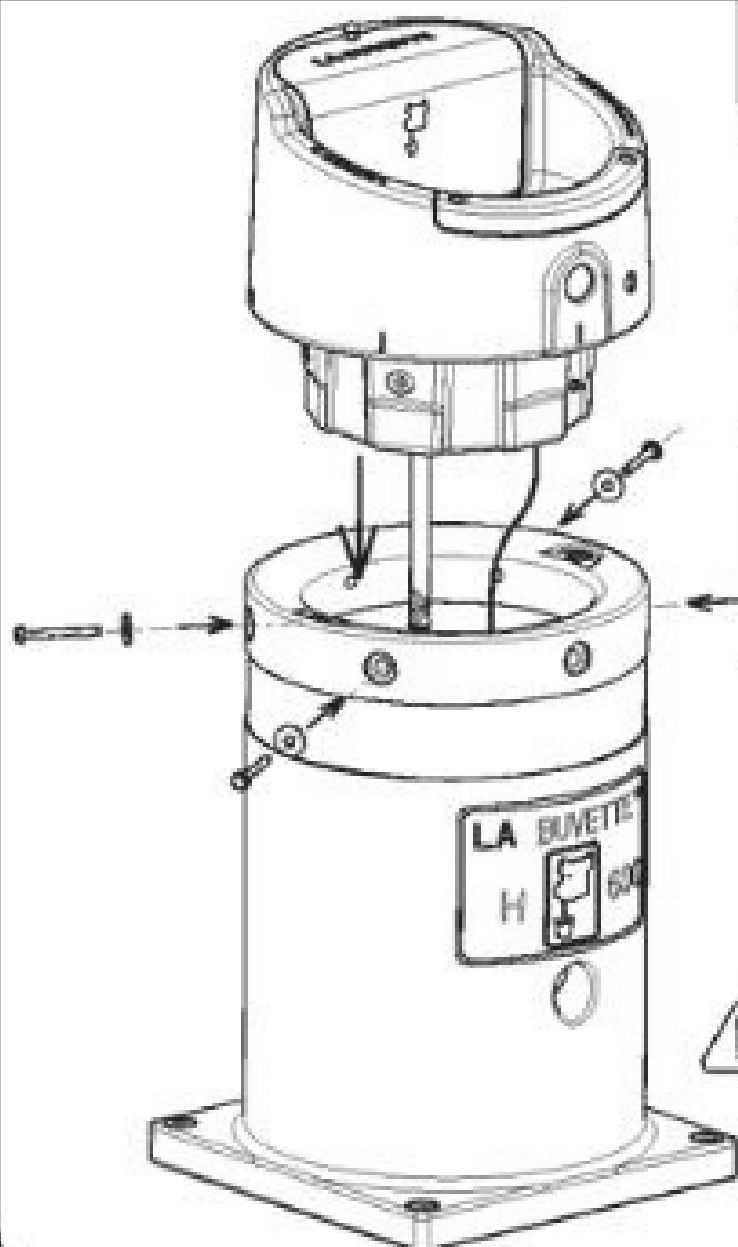

X 4



Napáječku postavte na podstavec





Šrouby
namažte
vazelínou!




Přívodní hadice nesmí být zmáčknutá a
nesmí se dotýkat topného tělesa

Regulace hladiny vody

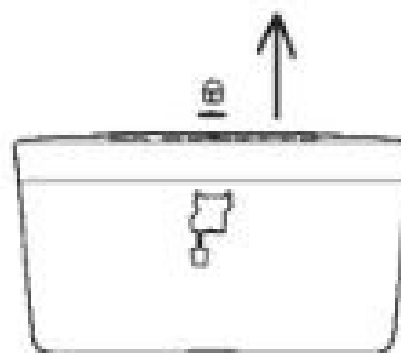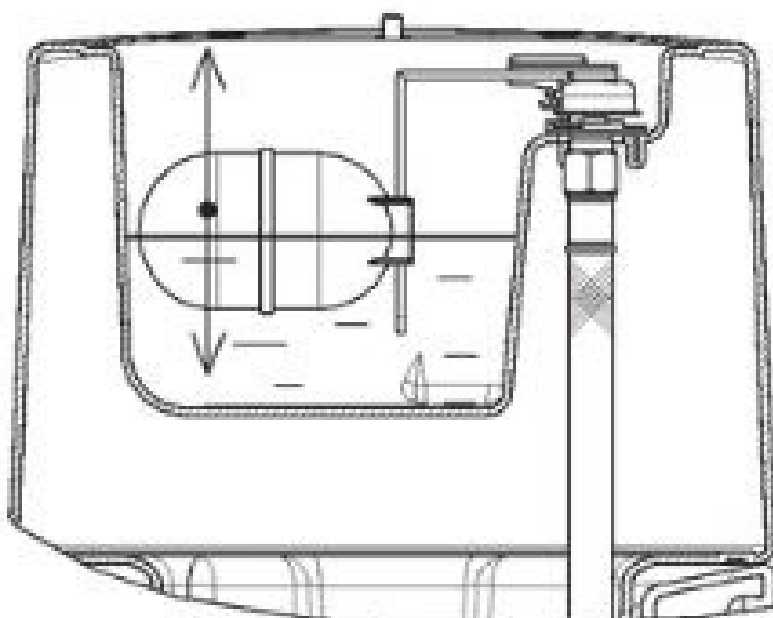


LAKCHO 2

LAKCHO 2

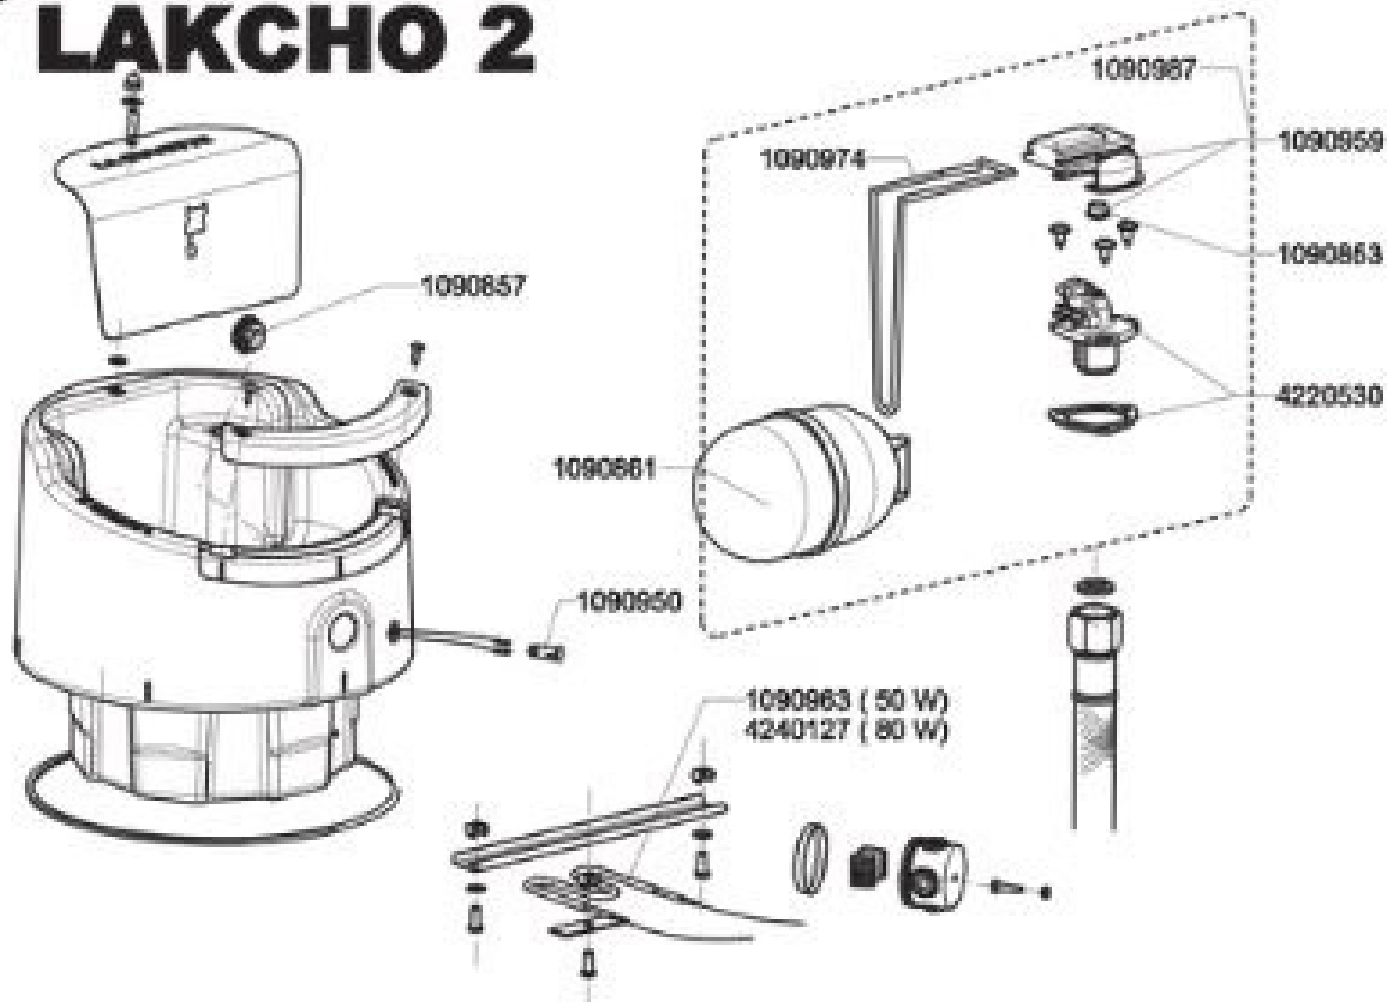

STALCHO 2

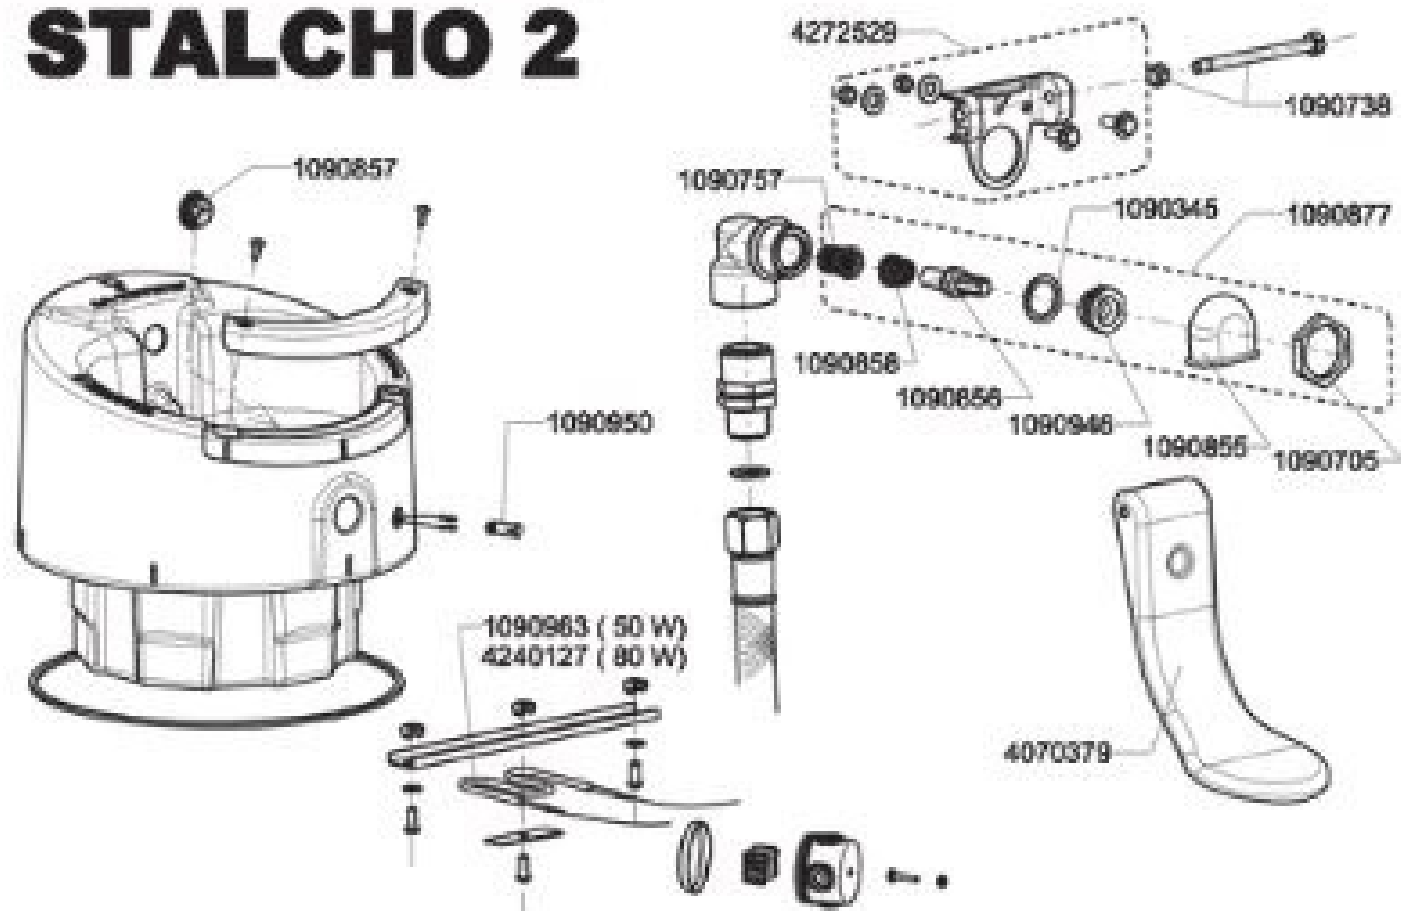


- Vues éclatées complètes sur le site :
- Complete exploded views on the web site :
- Vollständige Explosionsdarstellungen auf der Website:

www.labuvette.fr/pieces-rechange
www.truenebecken-labuvette.de/ersatzteil
www.labuvette-waterers.co.uk/spare-parts



BIGCHO 2

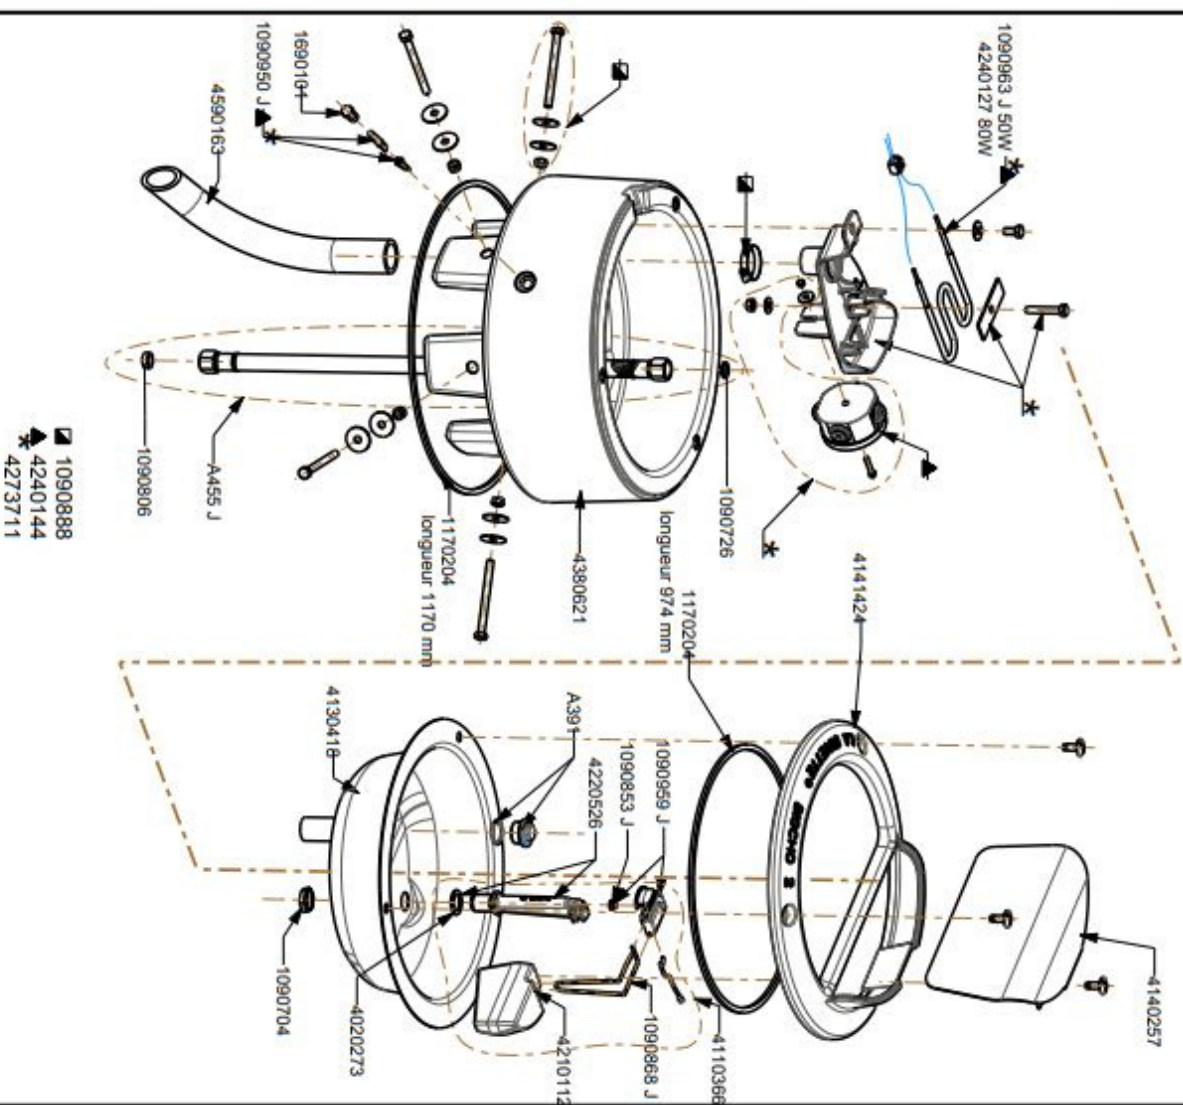

BIGSTAL 2

